

弊社製 小型ダンプトラックのリコールに関するお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

さて、弊社は2018年12月4日に次の内容のリコールを国土交通省へ届け出ております。

対象車両をご愛用いただいておりますお客様には、大変ご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございません。当該製品をお持ちのお客様には、お知らせのダイレクトメール、電話、訪問等により直接ご案内申し上げます。ご無理を申しあげることになりますが、お時間の都合をつけていただき、弊社手配による修理(無料)をお受け戴きますよう、謹んでお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

小型ダンプトラックのダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙が小さいため、走行振動で当該ステーと後輪用ブレーキ配管が干渉するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、後輪用ブレーキ配管が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがあります。

2. 改善の内容

ダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙を確認し、隙が小さい場合は、当該ステーを対策品に交換します。また後輪用ブレーキ配管に損傷があった場合は、ブレーキ配管を新品に交換します。

3. 対象車両

平成29年8月から平成30年2月の間に弊社が製作した、小型ダンプトラック。
(対象車両の製造番号につきましては 「7. 対象製品の製造番号」をご参照ください。)

4. 対象台数

1563台

5. 改善作業時間

約1時間～1.5時間

6. お問い合わせ窓口

下記の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、またはフリーダイヤルまでご連絡ください。

新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所

営業所名	郵便番号	住所	TEL
北海道営業所	063-0801	札幌市西区24軒1条7丁目2-39	011-643-3481
東北営業所	983-0034	仙台市宮城野区扇町2丁目3-16	022-236-3438
関東営業所	339-0073	さいたま市岩槻区上野3丁目10-28	048-793-3000
東京第一営業所	230-0003	横浜市鶴見区尻手3丁目2-43	045-581-1141
東京第二営業所	120-0006	足立区谷中4丁目4-13	03-3628-0661
中部営業所	457-0058	名古屋市南区前浜通1丁目5-2	052-618-2021
関西営業所	663-8001	西宮市田近野町1-1	0798-51-7183
中国営業所	734-0023	広島市南区東雲本町2丁目21-26	082-284-6655
九州営業所	812-0042	福岡市博多区豊1丁目9-42	092-472-2267

フリーダイヤル

新明和工業(株)

寒川工場 品質管理課	0120-743-051
------------	--------------


まことに恐れ入りますが、お問い合わせの受付時間は、祝祭日および弊社所定の休日を除く月～金曜日の9:00～12:00, 13:00～17:00の間でお願い申し上げます。

7. 対象製品の製造番号

下表の製造番号範囲の車両を所有されている場合は、お手数ですが、問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。なお、下表の製造番号の範囲の中には対象外の製品も含まれています。


対象の製品名	製品型式	製造番号の範囲 及び製作期間	対象台数
小型ダンプトラック (ふそうキャンター) (日産 アトラス) (UD カゼット)	DR2-0110S DR2-0110SY DRF2-0110S DRF2-0110SY	S80841528～S90293847 平成 29 年 8 月 7 日～平成 30 年 2 月 20 日	1563 台

製造番号銘板取付位置 (丸印は製造番号銘板) ※仕様により取付位置が異なる場合があります。

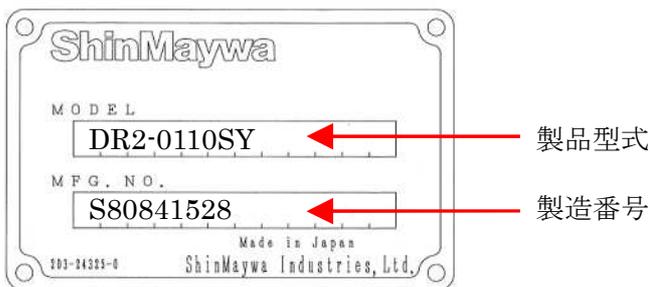


製造番号銘板 (例)

改善箇所説明図

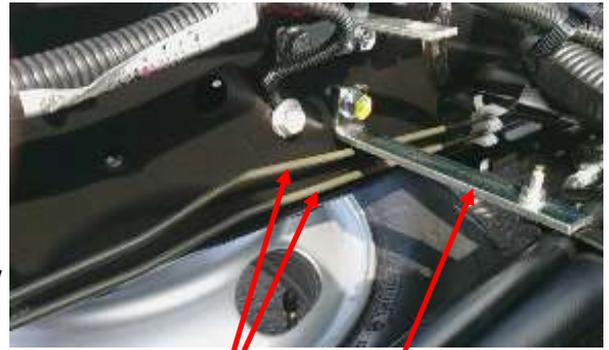

後輪用ブレーキ配管

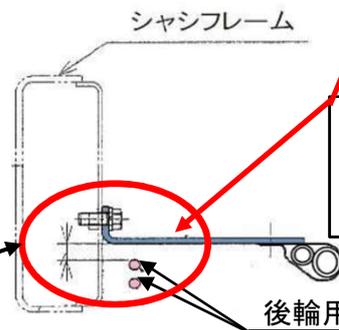

ダンプ作動用油圧
ホース固縛ステー

後輪用ブレーキ配管

基準不適合発生箇所

小型ダンプトラックのダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙が小さいため、走行振動で当該ステーと後輪用ブレーキ配管が干渉するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、後輪用ブレーキ配管が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。


[改善措置の内容]

全車両、ダンプ作動用油圧ホース固縛ステーと後輪用ブレーキ配管の隙を確認し、隙が小さい場合は、当該ステーを対策品に交換する。また後輪用ブレーキ配管に損傷があった場合は、ブレーキ配管を新品に交換する。

【改善前】



【改善後】（但し隙が小さい場合のみ）

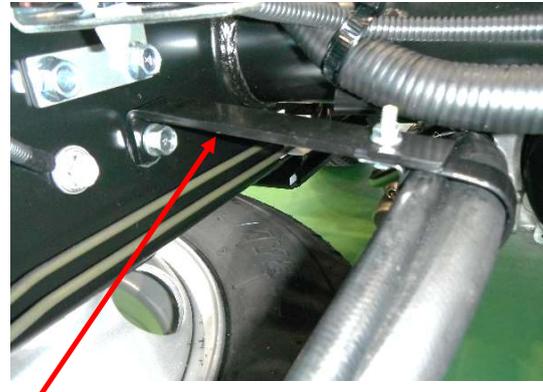

ダンプ作動用油圧ホース固縛ステー（対策部品）

[識別方法]

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 4393の識別ステッカーを貼り付ける。

注： は基準不適合部品を示す。