


改善箇所説明図

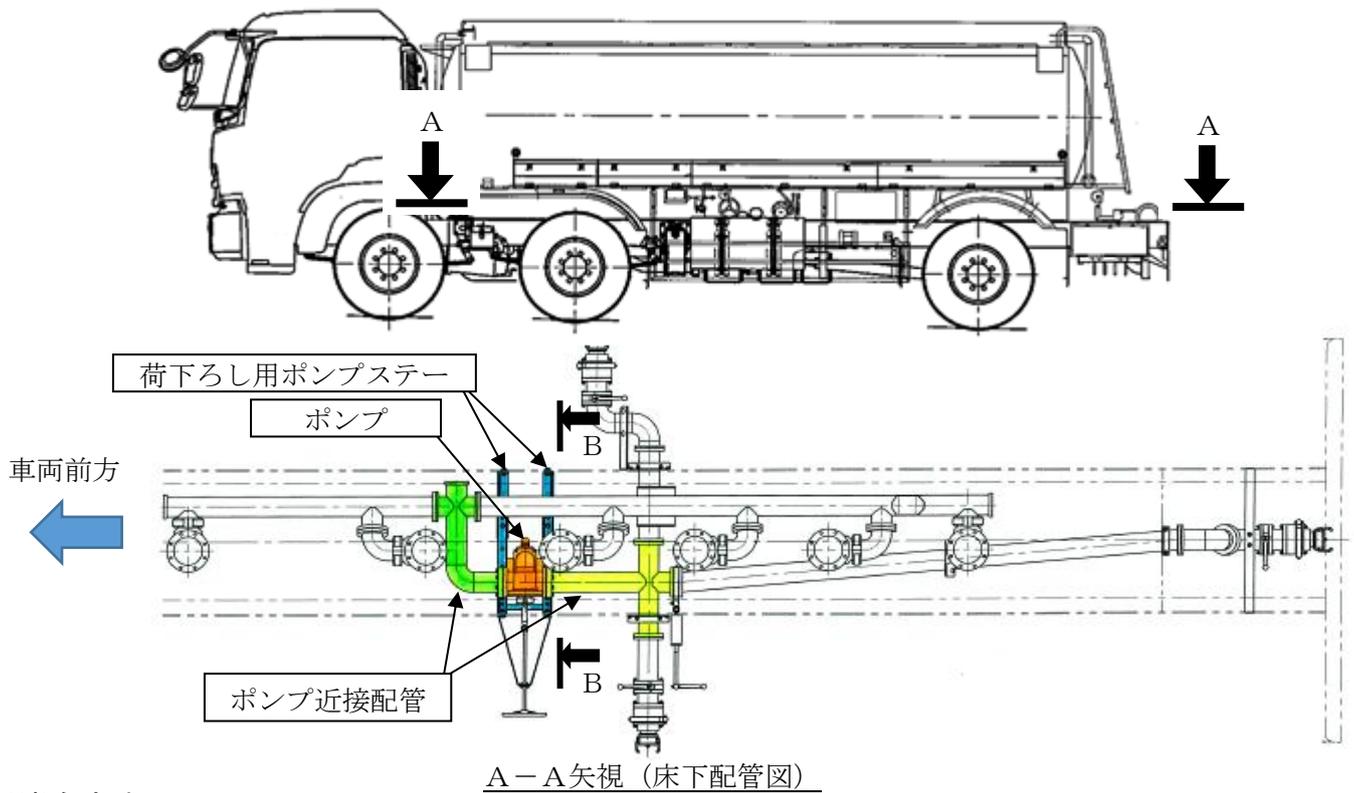


A-A矢視 (床下配管図)

不適合内容

タンクローリーの床下配管において、荷下ろし用ポンプステーの剛性が不十分のため、走行負荷がポンプに作用した際、ポンプ近接配管のクロス部に過度の負荷が生じ、配管に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用し続けると、荷下ろし作業中に積載物が漏れ、最悪周囲に火種があった場合に地面へ滴下した積載物が発火して火災になるおそれがある。

改善措置の内容

荷下ろし用ポンプステーを対策品に交換する。また、ポンプ近接配管 2 本を新品に交換する。

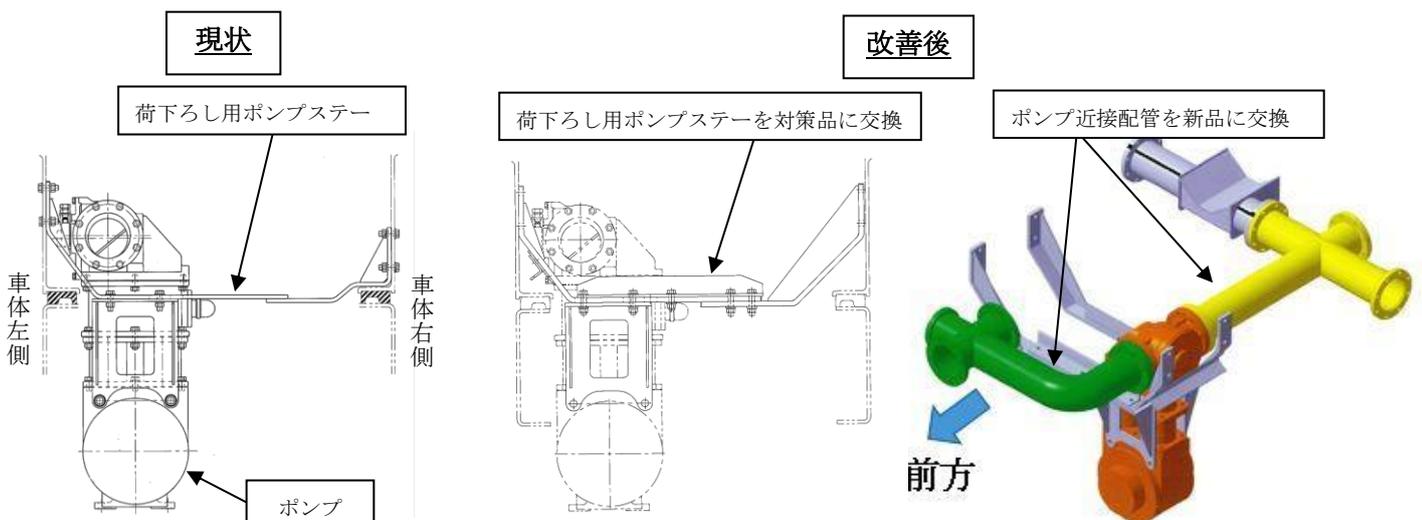

B-B矢視 (荷下ろし用ポンプステー取付図)